



BOLETIM INFORMATIVO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

PRO – GRE – 001 GERENCIAMENTO DE REDE EXTERNA

Nome: HBTV-32L05 – NÃO LIGA

Data: 28/02/2013

Página 1 de 1

Elaborado: Fábio Amaral

Aprovado: Marco Nascimento

Revisão: 001

Cargo: Instrutor Técnico

Cargo: Líder de Assistência Técnica

Documento: 135

HBTV-32L05 – NÃO LIGA

Aplicação:

Aos produtos HBTV-32L05 que a reclamação (do cliente) e o defeito constatado (pelo técnico) for Não Liga e as características conforme citadas abaixo.

Na análise, por favor, verifique as tensões nos pinos 2 e 6 do CI U2 (LD7577).

1. Quando o CI está funcionando perfeitamente, a tensão no **pino 2 é de 2,5 Volts**. Se estiver com defeito fica em torno de 0,8 a 1,2 Volts.
2. Quando o CI está funcionando perfeitamente, a tensão no **pino 6 é de 18 Volts**. Se estiver com defeito fica em torno de 10 a 12 Volts.

Se estiver fora das medidas citadas acima, o mesmo deve ser trocado.

